

LEVENHUK FATUM Z500 THERMO VISION MONOCULAR

EN User Manual

BG Ръководство за потребителя

CZ Návod k použití

DE Bedienungsanleitung

ES Guía del usuario

HU Használati útmutató

IT Guida all'utilizzo

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do usuário

RU Инструкция по эксплуатации


TR Kullanım kılavuzu




www.levenhuk.com

Levenhuk Inc. (USA): 928 E 124th Ave. Ste D, Tampa, FL 33612,
USA, +1-813-468-3001, contact_us@levenhuk.com
Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejně 700/7, 102 00 Prague 102,
Czech Republic, +420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006–2022 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
20221021


levenhuk[®]
Zoom&Joy

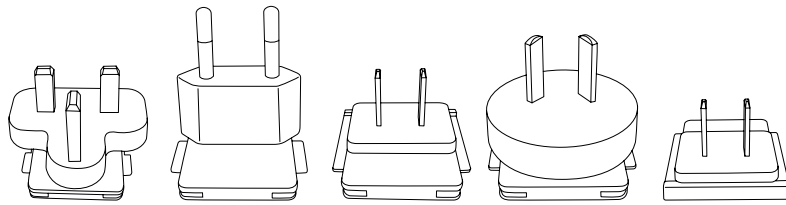


1

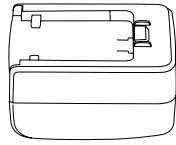


2




3



4

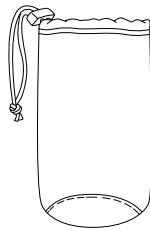


5



6

EN	BG	CZ	DE	ES	HU
The kit includes:	Комплекът включва:	Sada obsahuje:	Lieferumfang:	El kit incluye:	A készlet a következőket tartalmazza:
1 Plug	Щепсел	Zástrčka	Stecker	Enchufe	Dugó
2 Power adapter	Захранващ адаптер	Napájecí adaptér	Netzteil	Adaptador de corriente	Hálózati adapter
3 Micro HDMI cable	MicroHDMI кабел	Kabel microHDMI	Micro-HDMI-Kabel	Cable microHDMI	Micro-HDMI-kábel
4 Type-C cable	Type-C USB кабел	Kabel type-C USB	USB-Kabel Typ C	Cable USB de tipo C	C típusú (Type-C) USB kábel
5 Pouch	Торбичка	Pouzdro	Etui	Funda	Tok
6 Shoulder strap	Ремък за носене на рамо	Popruh přes rameno	Schulterband	Correa para el hombro	Vállpánt

IT	PL	PT	RU	TR
Il kit comprende:	Zawartość zestawu:	O kit inclui:	Комплект поставки:	Kit içeriği:
1 Spina	Wtyczka	Ficha	Штепсельная вилка	Fiş
2 Alimentatore	Zasilacz	Transformador	Адаптер питания	Güç adaptörü
3 Cavo Micro-HDMI	Przewód micro HDMI	Cabo microHDMI	Кабель micro HDMI	Mikro HDMI kablosu
4 Cavo USB Tipo-C	Przewód USB typu C	Cabo USB tipo C	Кабель USB Type-C	Type-C USB kablosu
5 Astuccio	Pokrowiec	Bolsa	Чехол	Kese
6 Tracolla	Pasek na ramię	Alça de ombro	Плечевой ремень	Omuz kayışı

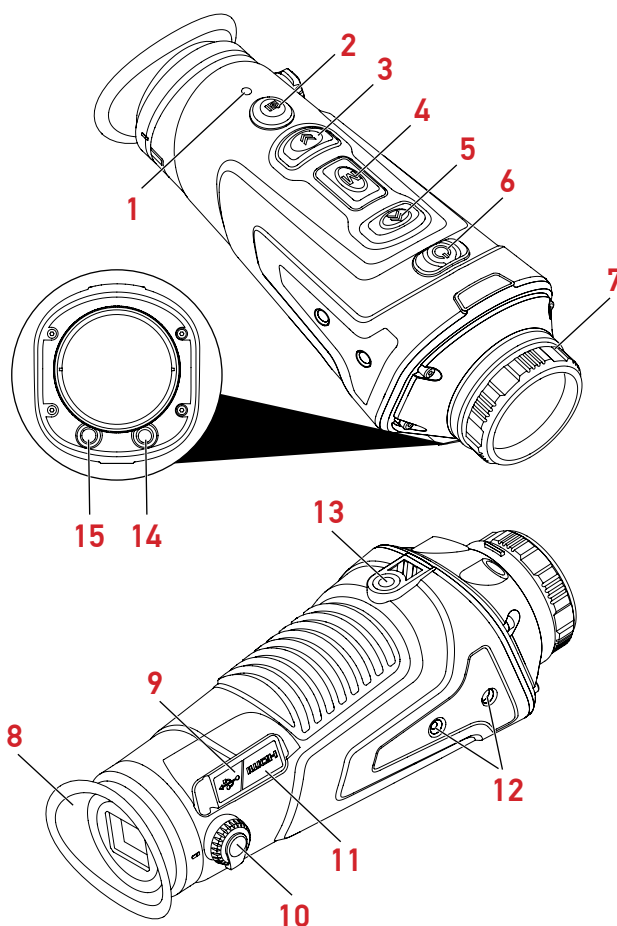

	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	Working indicator lamp	Индикатор за работещо състояние	Kontrolka provozu	Betriebskontroll-leuchte	Indicador luminoso de funcionamiento	Működésjelző lámpa
2	PHOTO/VIDEO button	Бутон СНИМКА/ВИДЕОЗАПИС	Tlačítko FOTO/VIDEO	FOTO/VIDEO -Taste	Botón FOTO/VÍDEO	FOTÓ/VIDEÓ gomb
3	DOWN button	Бутон НАДОЛУ	Tlačítko DOLŮ	AB -Taste	Botón FLECHA ABAJO	LE gomb
4	MENU button	Бутон МЕНЮ	Tlačítko NABÍDKA	MENÜ -Taste	Botón MENÚ	MENÜ gomb
5	UP button	Бутон НАГОРЕ	Tlačítko NAHORU	AUF -Taste	Botón FLECHA ARRIBA	FEL gomb
6	POWER button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS -Taste	Botón de ENCENDIDO/ APAGADO	FŐKAPCSOLÓ gomb
7	Focusing ring	Пръстен за фокусиране	Zaostřovací kolečko	Fokussierrad	Rueda de enfoque	Fókuszállító kerék
8	Eyepiece	Окуляр	Okulár	Okular	Ocular	Szemlencse
9	Charging indicator lamp	Индикатор за зареждането	Kontrolka dobíjení	Ladeanzeigeleuchte	Indicador luminoso de carga	Töltésjelző lámpa
10	Diopter adjustment	Регулиране на диоптъра	Dioptrická korekce	Dioptrieneinstellung	Ajuste de dioptrías	Dioptria beállítása
11	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI
12	Ports	Портове	Porty	Anschlüsse	Puertos	Portok
13	1/4" thread	Резба 1/4"	Závit 1/4"	1/4 Zoll-Gewinde	Rosca de 1/4"	1/4"-es menet
14	Laser indicator	Лазерен индикатор	Laserový indikátor	Lasermarkierer	Puntero láser	Lézerjelző
15	Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna	Zseblámpa

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Spia di funzionamento	Wskaźnik pracy	Luz indicadora de funcionamento	Индикатор работы устройства	Çalışma göstergesi lambası
2	Pulsante FOTO/VIDEO	Przycisk FOTO/WIDEO	Botão FOTOGRAFIA/VÍDEO	Кнопка ФОТО/ВИДЕО	FOTOĞRAF/VIDEO düğmesi
3	Pulsante GIÙ	Przycisk W DÓŁ	Botão PARA BAIXO	Кнопка ВНИЗ	AŞAĞI düğmesi
4	Pulsante MENÙ	Przycisk MENU	Botão MENU	Кнопка МЕНЮ	MENÜ düğmesi
5	Pulsante SU	Przycisk DO GÓRY	Botão PARA CIMA	Кнопка ВВЕРХ	YUKARI düğmesi
6	Pulsante ON/OFF	Przycisk ZASILANIE	Botão de LIGAR/DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.	GÜÇ düğmesi
7	Rotella della messa a fuoco	Pokrętko do ustawiania ostrości	Roda de focagem	Колесо фокусировки	Odaklama tekeri
8	Oculare	Okular	Ocular	Окуляр	Göz merceği
9	Spia di carica	Wskaźnik ładowania	Luz indicadora de carga	Индикатор заряда устройства	Şarj göstergesi lambası
10	Regolazione diottrica	Regulacja dioptrii	Ajuste de dioptria	Диоптрийная коррекция	Diyopter ayarı
11	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI	Type-C/Micro HDMI
12	Porte	Gniazda	Portas	Порты	Bağlantı Noktaları
13	Filettatura 1/4"	Gwint 1/4"	Rosca de 1/4"	Резьбовое крепление к штативу, 1/4"	1/4" dişli
14	Indicatore laser	Wskaźnik laserowy	Indicador de laser	Лазерный целеуказатель	Lazer gösterge
15	Torcia	Latarka	Lanterna	Подсветка	Fener

EN Levenhuk Fatum Z500 Thermo Vision Monocular

 **Caution!** Please remember that mains voltage in most European countries is 220–240V. If you want to use your device in a country with a different mains voltage standard, remember that use of a converter is absolutely necessary.

Getting started

Charging the device

Connect the power cable to the device and the DC adapter via a USB plug and connect it to the AC power supply.

When using the device for the first time, charge it for at least 4 hours.

Charging voltage and current: 5V, 2A.

Button panel and device settings

POWER button

Press and hold the **POWER** button for 3 seconds to turn the device on or off.

Standby mode: Press and hold the **POWER** button until the progress bar is displayed. Release the button before the progress bar is finished. To wake up the screen, press any button.

Compensation: Turn the device on and then press the **POWER** button.

Note: Put the lens cover on before completing scene compensation.

PHOTO/VIDEO button

Press the **PHOTO/VIDEO** button to take a photo and freeze it for 300ms to restore the real-time screen.

Press and hold the **PHOTO/VIDEO** button to start or finish a video recording.

UP button

Press the **UP** button for switching to scene mode (Natural/Highlighted/Enhanced).

Press and hold the button to zoom-in the picture.

DOWN button

Press the **DOWN** button to choose between 6 palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Iron Red, Blue Hot, Green Hot.

Press and hold the button to zoom-out the picture.

MENU button

1. Press the button once for entering the shortcut menu.

2. Press and hold the button for entering the main menu.

In the menu mode, press the **MENU** button to confirm the option. Press the **UP** and **DOWN** buttons for choosing between the available options. Press and hold the **MENU** button to return to the previous option or to exit the menu without saving the current setting.

HDMI cable

The external interface with a video cable allows you to connect the external power supply and the external screen at the same time and to output the image of the thermal imaging camera to the external monitor.

Note: The image can be displayed either on the device screen or on the external screen. When you disconnect the HDMI cable, the image on the device screen will be restored.

Remote Control by Mobile App/Wi-Fi Connection

Before using the remote control of this device, download an app **TargetIR** from the Apple App Store or from Google Play and install it on your tablet or smartphone.

1. Turn on the device.

2. Start the app on your smartphone, find account "HandHeld-TI-xxxx", and enter the initial password "12345678".

Specifications

IR Resolution, px/μm	400 × 300 / 17
Spectral range, μm	8... 14
Focal length, mm	25
Relative aperture	f/1.1
Focus	manual
Field of view (horizontal/vertical), °	15.4×11.6
Optical zoom, x	1.7
Digital zoom, x	1–4
USB	Type C (USB 2.0 standard)
Video output	Micro HDMI
Wi-Fi	2.4GHz frequency band; distance 15m
Bluetooth	+
Tripod adapter thread	1/4"
Display type	0.4" LCOS
Resolution	1280 × 960
Exit pupil distance, mm	≥10
Diopter adjustment	–4... +2
Built-in memory	16GB
Automatic power-off	15, 30, or 60 min
Automatic standby mode	5, 10, or 15 min
Laser indicator	up to 200 m
Power supply	Built-in 2x18650 batteries, 6000mAh
Operating temperature range, °C (°F)	–10... +50 (+14... 122)
Operating humidity range, %	10... 95

Detection range, m	
Vehicle (2.3x2.3m)	1700
Human (1.8x0.5m)	700
Deer (1.5x0.5m)	590
Boar (0.9x0.7m)	450
Recognition range, m	
Vehicle (2.3x2.3m)	700
Human (1.8x0.5m)	350
Deer (1.5x0.5m)	290
Boar (0.9x0.7m)	220

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.

Care and maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source of light or at a laser through this device, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS. Take the necessary precautions when using the device with children or others who have not read or who do not fully understand these instructions. Do not try to disassemble the device on your own for any reason. Do not touch the optical surfaces with your fingers. Keep the device away from water and high humidity. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized service center. Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Please carefully read the safety instructions and user manual before using this product. Otherwise, it may result in hazardous laser radiation and electric shock. Use the device only as specified in the user manual. Keep away from children. Please DO NOT look directly into the beam with unprotected eyes or through an optical device at any time and never direct it toward other people. Do not use the product in explosive environment or close to flammable materials. Do not expose the device to shock, continuous vibrations, or extreme high or low temperatures. If a part of the device or battery is swallowed, seek medical attention immediately. **Children should use the device under adult supervision only.**

Battery safety instructions

Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Make sure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and –). Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. Remove used batteries promptly. Never short-circuit batteries

as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order to revive them. Do not disassemble batteries. Remember to switch off devices after use. Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning. Utilize used batteries as prescribed by your country's laws.

Levenhuk Warranty

Levenhuk products, except for their accessories, carry a **2-year warranty** against defects in materials and workmanship. All Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for **six months** from the purchase date. The warranty entitles you to the free repair or replacement of the Levenhuk product in any country where a Levenhuk office is located if all the warranty conditions are met.

For further details, please visit: www.levenhuk.com/warranty

If warranty problems arise or if you need assistance in using your product, please contact the local Levenhuk branch.

BG Термовизионен монокъл Levenhuk Fatum Z500



Внимание! Моля, не забравяйте, че мрежовото напрежение в повечето европейски държави е 220–240 V. Ако желаете да използвате Вашето устройство в държава с различен стандарт за мрежово напрежение, не забравяйте, че използването на преобразувател е абсолютно необходимо.

Да започнем

Зареждане на устройството

Свържете захранващия кабел към устройството и постояннотоковия адаптер чрез USB съединител и го свържете към променливотоковото захранване.

Когато използвате уреда за първи път, заредете го в продължение на най-малко 4 часа.

Зареждащо напрежение и ток: 5 V, 2 A.

Панел с бутони и настройки на устройството

Бутон ЗАХРАНВАНЕ

Натиснете и задръжте натиснат 3 секунди бутон **ЗАХРАНВАНЕ** за включване или изключване на устройството.

Режим на готовност: Натиснете и задръжте натиснат бутон **ЗАХРАНВАНЕ**, докато се извежда лентата за прогрес.

Освободете бутон, преди лентата за прогрес да завърши. За да "събудите" екрана, натиснете който и да е бутон.

Компенсация: Включете устройството, след което натиснете бутон **ЗАХРАНВАНЕ**.

Забележка: Преди да извършите компенсация на сцената, поставете капака на обектива.

Бутон СНИМКА/ВИДЕОЗАПИС

Натиснете бутон **СНИМКА/ВИДЕОЗАПИС**, за да направите снимка и изчакайте 300 ms, за да възстановите екрана в реално време.

Натиснете и задръжте натиснат бутон **СНИМКА/ВИДЕОЗАПИС** за стартиране или завършване на видеозапис.

Бутон НАГОРЕ

Натискайте бутон **НАГОРЕ** за превключване на режима на сцената (Естествена/Осветена/Подсилена).

Натиснете и задръжте натиснат бутон, за да увеличите размера на картината.

Бутон НАДОЛУ

Натиснете бутон **НАДОЛУ**, за да изберете измежду 6 палитри: горещо черно, горещо бяло, горещо червено, желязно червено, горещо синьо, горещо зелено.

Натиснете и задръжте натиснат бутон, за да намалите размера на картината.

Бутон МЕНЮ

1. Натиснете бутон веднъж, за да влезете в менюто за бърз достъп.

2. Натиснете и задръжте натиснат бутон, за да влезете в главното меню.

В режим "меню" натиснете бутон **МЕНЮ**, за да потвърдите опцията. Натискайте бутоните **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ** за избор измежду наличните опции. Натиснете и задръжте натиснат бутон **МЕНЮ**, за да се върнете към предишната опция или да напуснете менюто без запамятаване на текущата настройка.

HDMI кабел

Външният интерфейс с видео кабел ви дава възможност да свържете едновременно външното захранване и външния екран и да изведете изображението от термовизионната камера на външен монитор.

Забележка: Изображението може да се показва на екрана на устройството или на външния екран. Когато изключите HDMI кабела, изображението на екрана на устройството ще се възстанови.

Дистанционно управление чрез Мобилно приложение/Wi-Fi връзка

Преди да използвате дистанционното управление на това устройство, изтеглете приложението **TargetIR** от Apple App Store или от Google Play и го инсталирайте на Вашия таблет или смартфон.

1. Включете устройството.
2. Стартирайте приложението на Вашия смартфон, намерете акаунта "HandHeld-TI-xxxx" и въведете началната парола "12345678".

Спецификации

Инфрочервена разделителна способност, μm	400 × 300 / 17
Спектрален диапазон, μm	8... 14
Фокусно разстояние, mm	25
Относителна апертура	f/1,1
Фокусиране	ръчно
Зрително поле (хоризонтално/вертикално), °	15,4×11,6
Оптичното увеличение, x	1,7
Цифрово увеличение, x	1–4
USB	type-C (USB 2.0 стандартен)
Видео изход	Micro HDMI
Wi-Fi	2,4 GHz честотна лента; разстояние 15 m
Bluetooth	+
Резба за адаптер на триножник	1/4"
Тип на дисплея	0,4" LCOS
Разделителна способност	1280 × 960
Разстояние от изходна зеница, mm	≥ 10
Регулиране на диоптъра	–4... +2
Вградена памет	16 GB
Автоматично изключване	15, 30 или 60 min
Автоматичен режим на готовност	5, 10 или 15 min
Лазерен индикатор	до 200 m
Захранване	вградени батерии 2 бр. x 18 650, 6000 mAh
Работен диапазон на температура, °C	–10... +50
Работен диапазон на влажността, %	10... 95

Диапазон на регистриране, m	
Превозно средство (2,3 x 2,3 m)	1700
Човек (1,8 x 0,5 m)	700
Елен (1,5 x 0,5 m)	590
Дива свиня (0,9 x 0,7 m)	450
Диапазон на разпознаване, m	
Превозно средство (2,3 x 2,3 m)	700
Човек (1,8 x 0,5 m)	350
Елен (1,5 x 0,5 m)	290
Дива свиня (0,9 x 0,7 m)	220

Производителят си запазва правото да прави промени на гамата продукти и спецификациите им без предварително уведомление.

Грижи и поддръжка

Никога и при никакви обстоятелства не гледайте директно към слънцето, друг ярък източник на светлина или лазер през това устройство, тъй като това може да предизвика **ПЕРМАНЕНТНО УВРЕЖДАНЕ НА РЕТИНАТА** и може да доведе до **СЛЕПОТА**. Предприемете необходимите превантивни мерки при използване на това устройство от деца или други лица, които не са прочели или които не са разбрали напълно тези инструкции. Не се опитвайте да разглобявате устройството сами по никаква причина. Не пипайте повърхностите на оптиката с пръсти. Пазете устройството далече от вода и висока влажност. За ремонти и почистване, моля, обръщайте се към местния специализиран сервизен център. Предпазвайте устройството от внезапни удари и прекомерна механична сила. Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя, преди да използвате този продукт. В противен случай може да се получи опасно лазерно лъчение и токов удар. Използвайте устройството само по посочения в ръководството за потребителя начин. Да се съхранява далеч от деца. Моля, никога **НЕ** гледайте директно в лъча с незащитени очи или през оптично устройство и не го насочвайте към други хора. Не използвайте продукта във взривоопасна среда или близо до запалими материали. Не излагайте устройството на въздействието на удари, продължителни вибрации или екстремно високи или ниски температури. Ако някоя част от устройството или батерията бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ. **Децата трябва да използват устройството само под надзора на възрастни.**

Инструкции за безопасност на батериите

Винаги купувайте батерии с правилния размер и характеристики, които са най-подходящи за предвидената употреба. Винаги сменяйте всички батерии едновременно, като внимавате да не смесите стари и нови или батерии от различен тип. Почистете контактите на батериите, както и тези на устройството, преди да поставите батериите. Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на полярността (+ и -). Извадете батериите от оборудването, ако то няма да бъде използвано продължителен период от време. Извадете използваните батерии незабавно. Никога не свързвайте батерии накъсо, тъй като това може да доведе до високи температури, теч или експлозия. Никога не загревайте батерии, опитвайки се да ги използвате допълнително време. Не разглобявайте батериите. Не забравяйте да изключите устройствата след употреба. Дръжте батериите далеч от достъпа на деца, за да избегнете риск от поглъщане, задушаване или отравяне. Изхвърляйте използваните батерии съгласно правилата в държавата Ви.

Гаранция на Levenhuk

Оптичните продукти Levenhuk имат **2-годишна гаранция** срещу дефекти в материалите и изработката. За всички принадлежности на Levenhuk се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от **2 години** от датата на покупката на дребно. Гаранцията Ви дава право на безплатен ремонт или замяна на продукта на Levenhuk във всяка държава, в която има офис на Levenhuk, ако са изпълнени всички условия за гаранцията.

За допълнителна информация посетете нашия уебсайт: www.levenhuk.bg/garantsiya

Ако възникнат проблеми с гаранцията или ако се нуждаете от помощ за използването на Вашия продукт, свържете се с местния представител на Levenhuk.

CZ Monokulární dalekohled s termovizí Levenhuk Fatum Z500



Upozornění! Mějte na paměti, že síťové napětí ve většině evropských zemí je 220–240 V. Chcete-li svůj přístroj používat v zemi s odlišnou normou síťového napětí, nezapomeňte, že je naprosto nezbytné použít napěťový měnič.

Začínáme

Nabíjení zařízení

K zařízení pomocí USB konektoru připojte napájecí kabel a DC adaptér a zapojte do sítě.

Při prvním použití přístroj nechte dobít po dobu alespoň 4 hodin.

Nabíjecí napětí a proud: 5 V, 2 A.

Panel tlačítek a nastavení zařízení

Tlačítko NAPÁJENÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko **NAPÁJENÍ** po dobu 3 sekund.

Pohotovostní režim: Stiskněte a podržte tlačítko **NAPÁJENÍ**, dokud se nezobrazí ukazatel průběhu. Tlačítko uvolněte před dokončením průběhu na ukazateli. Pro aktivaci obrazovky stiskněte libovolné tlačítko.

Korekce: Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ**.

Poznámka: Před dokončením korekce scény nasadte krytku objektivu.

Tlačítko FOTO/VIDEO

Stisknutím tlačítka **FOTO/VIDEO** pořídíte fotografii a obraz zamrzne na dobu 300 ms, poté se obnoví obraz v reálném čase.

Stisknutím a podržením tlačítka **FOTO/VIDEO** spustíte nebo ukončíte nahrávání videa.

Tlačítko NAHORU

Stisknutím tlačítka **NAHORU** přepnete na režim scény (přirozený/podsvícený/vylepšený).

Stiskněte a podržte tlačítko pro přiblížení obrazu.

Tlačítko DOLŮ

Stisknutím tlačítka **DOLŮ** můžete vybírat ze 6 palet: Horká černá, Horká bílá, Horká červená, Horká železná, Horká modrá, Horká zelená.

Stisknutím a podržením tlačítka obraz oddálíte.

Tlačítko NABÍDKA

1. Jedním stisknutím tlačítka vstoupíte do místní nabídky.

2. Stiskněte a podržte tlačítko pro vstup do hlavní nabídky.

V režimu nabídky stiskněte tlačítko **NABÍDKA** pro potvrzení volby. Stisknutím tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** vyberte mezi dostupnými možnostmi. Stisknutím a podržením tlačítka **NABÍDKA** se vrátíte k předchozí možnosti nebo opustíte nabídku bez uložení aktuálního nastavení.

Tlačítko MODE

Tímto tlačítkem přepínáte mezi 3 integrovanými režimy: 1) fotografický režim; 2) video režim; a 3) režim přehrávání.

Výchozím režimem je fotografický režim.

Kabel HDMI

Externí rozhraní s videokabelem umožňuje současně připojit externí zdroj napájení a externí obrazovku a výstup obrazu z termokamery do externího monitoru.

Poznámka: Obraz lze zobrazit buď na obrazovce přístroje, nebo na externí obrazovce. Po odpojení kabelu HDMI se obraz obnoví na obrazovce přístroje.

Dálkové ovládání pomocí mobilní aplikace / připojení Wi-Fi

Abyste mohli začít používat dálkové ovládání pro toto zařízení, stáhněte si aplikaci **TargetIR** z obchodu Apple App Store nebo z Google Play a nainstalujte ji na svůj tablet nebo chytrý telefon.

1. Zapněte zařízení.

2. Spusťte aplikaci na svém chytrém telefonu, najděte účet "HandHeld-TI-xxxx" a zadejte vstupní heslo "12345678".

Technické údaje

IR rozlišení, px/μm	400 × 300 / 17
Spektrální rozsah, μm	8... 14
Ohnisková vzdálenost, mm	25
Relativní světelnost	f/1,1
Zaostřování	manuální
Zorné pole (horizontální/vertikální), °	15,4×11,6
Optický zoom, x	1,7
Digitální zoom, x	1–4
USB	type-C (standard USB 2.0)
Video výstup	Micro HDMI
Wi-Fi	2,4 GHz frekvenční pásmo; vzdálenost 15 m
Bluetooth	+
Závit adaptéru pro stativ	1/4"
Typ displeje	0,4" LCOS
Rozlišení	1280 × 960
Vzdálenost výstupní pupily, mm	≥10
Dioptrická korekce	–4... +2
Vestavěná paměť	16 GB
Automatické vypnutí	15, 30 nebo 60 min
Automatický pohotovostní režim	5, 10 nebo 15 min
Laserový indikátor	až 200 m
Napájecí zdroj	vestavěné baterie 2x18650, 6000 mAh
Rozsah provozní teploty, °C	–10... +50
Rozsah provozní vlhkosti, %	10... 95

Rozsah detekce, m	
Vozidlo (2,3 x 2,3 m)	1700
Člověk (1,8 x 0,5 m)	700
Jelen (1,5 x 0,5 m)	590
Prase divoké (0,9 x 0,7 m)	450
Rozsah rozpoznání	
Vozidlo (2,3 x 2,3 m)	700
Člověk (1,8 x 0,5 m)	350
Jelen (1,5 x 0,5 m)	290
Prase divoké (0,9 x 0,7 m)	220

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit sortiment a specifikace výrobků.

Péče a údržba

Nikdy, za žádných okolností se tímto přístrojem nedívejte přímo do slunce, jiného světelného zdroje nebo laseru, neboť hrozí nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně i OSLEPNUTÍ. Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně srozuměny, přijměte nezbytná preventivní opatření. Z žádného důvodu se nepokoušejte přístroj rozebírat. Nedotýkejte se svými prsty povrchů optických prvků. Chraňte přístroj před stykem s vodou. S opravami veškerého druhu se obraťte na své místní specializované servisní středisko. Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a uživatelskou příručku. V opačném případě může dojít k nebezpečnému laserovému záření a úrazu elektrickým proudem. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uchovávejte mimo dosah dětí. V žádném případě se **NEDÍVEJTE** do paprsku nebo přes optické zařízení nechráněnými očima a nikdy jej nesměřujte na jiné osoby. Výrobek nepoužívejte ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Přístroj nevystavujte nárazům, trvalým vibracím ani extrémně vysokým či nízkým teplotám. Pokud dojde k požití části zařízení nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. **Děti by měly používat přístroj pouze pod dohledem dospělé osoby.**

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před instalací baterií vyčistěte kontakty na baterii i na přístroji. Ujistěte se, zda jsou baterie instalovány ve správné polaritě (+ resp. -). V případě, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Použité baterie včas vyměňujte. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvýšení teploty, úniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokoušejte oživit zahříváním. Nepokoušejte se rozebírat baterie. Po použití nezapomeňte přístroj vypnout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku spolknutí, vdechnutí nebo otravy. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s vašimi vnitrostátními předpisy.

Záruka Levenhuk

Na optické výrobky Levenhuk je poskytována **2letá záruka** na vady materiálu a provedení. Na veškeré příslušenství značky Levenhuk se poskytuje záruka, že po dobu **2 let** od data zakoupení v maloobchodní prodejně bude bez vad materiálu a provedení. Tato záruka vám v případě splnění všech záručních podmínek dává nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku značky Levenhuk v libovolné zemi, v níž se nachází pobočka společnosti Levenhuk.

Další informace — navštivte naše webové stránky: www.levenhuk.cz/zaruka

V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

DE Levenhuk Fatum Z500 Wärmebild-Fernrohr



VORSICHT! In den meisten europäischen Ländern beträgt die Netzspannung 220–240 V. Soll das Gerät in einem Land mit abweichender Netzspannung eingesetzt werden, ist unbedingt ein Spannungswandler zu verwenden.

Erste Schritte

Laden des Geräts

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Gleichstromadapter über einen USB-Stecker und schließen Sie es an das Wechselstromnetz an.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, laden Sie es mindestens 4 Stunden lang auf.

Ladespannung und Ladestrom: 5 V, 2 A.

Tastenfeld und Geräteeinstellungen

EIN/AUS-Taste

Halten Sie die **EIN/AUS**-Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.

Standby-Modus: Drücken und halten Sie die **EIN/AUS**-Taste gedrückt bis der Fortschrittsbalken angezeigt wird. Lassen Sie die Taste los, bevor der Fortschrittsbalken ganz voll ist. Zum Aktivieren des Displays drücken Sie eine beliebige Taste.

Kompensation: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dann die **EIN/AUS**-Taste.

Anmerkung: Bringen Sie die Objektivabdeckung an, bevor Sie die Motivkompensation durchführen.

FOTO/VIDEO-Taste

Drücken Sie die Foto/Video-Taste, um ein Foto aufzunehmen; das Display wird für 300 ms eingefroren und kehrt dann wieder zum Echtzeit-Display zurück.

Drücken und halten Sie die Foto/Video-Taste, um eine Videoaufnahme zu starten oder zu beenden.

AUF-Taste

Drücken Sie die **AUF**-Taste, um in den Szenenmodus zu wechseln (Natürlich/Hervorgehoben/Erweitert).

Drücken und halten Sie die Taste, um das Bild zu vergrößern.

AB-Taste

Drücken Sie die **AB**-Taste, um eine der 6 Paletten auszuwählen: Black Hot, White Hot, Red Hot, Iron Red, Blue Hot, Green Hot.

Drücken und halten Sie die Taste, um das Bild zu verkleinern.

MENÜ-Taste

1. Drücken Sie die Taste ein Mal, um das Kontextmenü aufzurufen.
2. Drücken und halten Sie die Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.

Drücken Sie im Menümodus die **MENÜ**-Taste, um die Option zu bestätigen. Drücken Sie die **AUF**- und **AB**-Tasten, um zwischen den verfügbaren Optionen zu wählen. Drücken und halten Sie die **MENÜ**-Taste, um zur vorherigen Option zurückzukehren oder um das Menü zu verlassen, ohne die aktuelle Einstellung zu speichern.

HDMI-Kabel

Die externe Schnittstelle mit einem Videokabel ermöglicht es Ihnen, die externe Stromversorgung und den externen Bildschirm gleichzeitig anzuschließen und das Bild der Wärmebildkamera auf dem externen Bildschirm auszugeben.

Anmerkung: Das Bild kann entweder auf dem Display des Geräts oder auf dem externen Bildschirm angezeigt werden. Wenn Sie das HDMI-Kabel trennen, wird das Bild auf dem Gerätedisplay wiederhergestellt.

Fernbedienung per Mobile App/Wi-Fi-Verbindung

Bevor Sie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, laden Sie die App **TargetIR** aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone, suchen Sie das Konto "HandHeld-TI-xxxx", und geben Sie das anfängliche Kennwort "12345678" ein.

Technische Daten

IR-Auflösung, px/µm	400 × 300 / 17
Spektralbereich, µm	8... 14
Brennweite, mm	25
Relative Apertur	f/1,1
Fokussierung	manuell
Sichtfeld (horizontal/vertikal), °	15,4×11,6
Optische Vergrößerung, -fach	1,7
Digitale Vergrößerung, -fach	1–4
USB	Typ C (USB 2.0 Standard)
Videoausgabe	Micro-HDMI
Wi-Fi	Frequenzband 2,4 GHz; Distanz 15 m
Bluetooth	+
Stativadaptergewinde	1/4 Zoll
Displaytyp	0,4 Zoll LCOS
Auflösung	1280 x 960 px
Austrittspupille Distanz, mm	≥10
Dioptrieneinstellung	–4 bis +2
Interner Speicher	16 GB
Automatische Abschaltung	15, 30 oder 60 min
Automatischer Standby-Modus	5, 10 oder 15 min
Lasermarkierer	bis zu 200 m
Stromversorgung	zwei integrierte 18650 Akkus, 6000 mAh
Umgebungstemperatur, °C	–10 bis +50
Betriebsfeuchtigkeitsbereich, %	10 bis 95

Erfassungsbereich, m	
Fahrzeug (2,3x2,3 m)	1700
Person (1,8x0,5 m)	700
Hirsch (1,5x0,5 m)	590
Wildschwein (0,9x0,7 m)	450
Erkennungsbereich, m	
Fahrzeug (2,3x2,3 m)	700
Person (1,8x0,5 m)	350

Hirsch (1,5x0,5 m)	290
Wildschwein (0,9x0,7 m)	220

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Produktpalette und den technischen Daten vorzunehmen.

Pflege und Wartung

Richten Sie das Instrument unter keinen Umständen direkt auf die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHÄDEN und ERBLINDUNGSGEFAHR. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder oder Personen das Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben. Achten Sie darauf, dass die Luftstromkanäle auf der Rückseite des Geräts nicht blockiert oder abgedeckt werden. Versuchen Sie nicht, das Instrument aus irgendwelchem Grund selbst zu zerlegen. Berühren Sie die optischen Oberflächen nicht mit den Fingern. Halten Sie das Instrument von Wasser und hoher Feuchtigkeit fern. Wenden Sie sich für Reparaturen oder zur Reinigung an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und übermäßiger mechanischer Krafteinwirkung. Lesen Sie bitte die Sicherheitsanleitungen und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Andernfalls könnten gefährliche Laserstrahlung und Stromschläge die Folge sein. Verwenden Sie das Gerät nur wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Halten Sie es von Kindern fern. Bitte schauen Sie zu NIEMALS mit ungeschützten Augen oder durch ein optisches Instrument direkt in den Strahl und richten Sie ihn nicht auf andere Personen. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung oder in der Nähe von entflammaren Materialien. Setzen Sie das Gerät keinen Stößen, ständigen Vibrationen oder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Wenn ein Teil des Geräts oder des Akkus verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. **Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.**

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

Immer die richtige, für den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete Batteriegröße und -art erwerben. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. Batteriekontakte und Kontakte am Instrument vor Installation der Batterien reinigen. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polung (+ und –) achten. Batterien entnehmen, wenn das Instrument für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll. Verbrauchte Batterien umgehend entnehmen. Batterien nicht kurzschließen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden. Batterien dürfen nicht zum Wiederbeleben erwärmt werden. Batterien nicht öffnen. Instrumente nach Verwendung ausschalten. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den einschlägigen Vorschriften.

Levenhuk Garantie

Optikprodukte von Levenhuk haben eine **2-jährige Garantie** auf Material- und Verarbeitungsfehler.


Für sämtliches Levenhuk-Zubehör gilt auch eine **2-jährige Garantie** ab Kaufdatum im Einzelhandel auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Die Garantie berechtigt in Ländern, in denen Levenhuk mit einer Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch von Levenhuk-Produkten, sofern alle Garantiebedingungen erfüllt sind.

Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte unsere Website: www.levenhuk.de/garantie

Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

ES Monocular de visión térmica Levenhuk Fatum Z500

 ¡Advertencia! Tenga en cuenta que la tensión de red en la mayor parte de los países europeos es 220–240 V. Si va a utilizar este aparato en un país con una tensión de red diferente, recuerde que es absolutamente necesario utilizar un convertidor.

Primeros pasos

Carga del dispositivo

Conecte el cable de alimentación al dispositivo y el adaptador de CC a través de un conector USB y conéctelo a la fuente de alimentación de CA.

Cuando utilice el dispositivo por primera vez, cárguelo durante al menos 4 horas.

Voltaje y corriente de carga: 5 V, 2 A.

Configuración del panel de botones y del dispositivo

Botón ENCENDIDO/APAGADO

Pulse y mantenga pulsado botón **ENCENDIDO/APAGADO** durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

Modo de espera: Presione y mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** hasta que se muestre la barra de progreso. Suelte el botón antes de que se complete la barra de progreso. Para activar la pantalla, presione cualquier botón.

Compensación: Encienda el dispositivo y luego presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.

Nota: Coloque la tapa de la lente antes de realizar la compensación de escena.

Botón FOTO/VÍDEO

Presione el botón **FOTO/VÍDEO** para tomar una foto; la imagen se detendrá durante 300 ms, después de lo cual se restaurará la visión en tiempo real.

Presione y mantenga presionado el botón **FOTO/VÍDEO** para iniciar o finalizar una grabación de video.

Botón FLECHA ARRIBA

Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para elegir entre 6 paletas de color: negro intenso, blanco intenso, rojo intenso, rojo hierro, azul intenso, verde intenso.

Presione y mantenga presionado el botón para alejar la imagen.

Botón FLECHA ABAJO

Pulse el botón **FLECHA ABAJO** para elegir entre 6 paletas de color: negro intenso, blanco intenso, rojo intenso, rojo hierro, azul intenso, verde intenso.

Presione y mantenga presionado el botón para alejar la imagen.

Botón MENÚ

1. Presione el botón una vez para acceder al menú contextual.

2. Presione y mantenga presionado el botón para entrar en el menú principal.

En el modo de menú, presione el botón **MENÚ** para confirmar la opción. Pulse los botones **FLECHA ARRIBA** y **FLECHA ABAJO** para elegir entre las opciones disponibles. Presione y mantenga presionado el botón **MENÚ** para volver a la opción anterior o para salir del menú sin guardar el ajuste actual.

Cable HDMI

La interfaz externa con cable de vídeo le permite conectar la fuente de alimentación externa y la pantalla externa al mismo tiempo y enviar la imagen de la cámara térmica al monitor externo.

Nota: La imagen se puede mostrar en la pantalla del dispositivo o en la pantalla externa. Cuando desconecte el cable HDMI, se restaurará la imagen en la pantalla del dispositivo.

Control remoto por aplicación móvil o conexión Wi-Fi

Antes de usar el control remoto de este dispositivo, descargue la aplicación **TargetIR** desde el sitio web de App Store de Apple o desde Google Play e instálela en su tableta o teléfono móvil.

1. Encienda el dispositivo.

2. Inicie la aplicación en su teléfono móvil, localice la cuenta "HandHeld-TI-xxx" y escriba la contraseña inicial "12345678".

Especificaciones

Resolución de iluminación infrarroja, píxeles/ μm	400 × 300 / 17
Intervalo espectral, μm	8... 14
Distancia focal, mm	25
Apertura relativa	f/1,1
Enfoque	manual
Campo de visión (horizontal/vertical), °	15,4×11,6
Zoom óptico, x	1,7
Zoom digital, x	1–4
USB	tipo C (estándar USB 2.0)
Salida de vídeo	Micro HDMI
Wi-Fi	banda de frecuencia de 2,4 GHz; distancia 15 m
Bluetooth	+
Rosca de adaptador para trípode	1/4"
Tipo de pantalla	LCOS de 0,4"
Resolución	1280 × 960
Diámetro de pupila de salida, mm	≥10
Ajuste de dioptrías	–4... +2
Memoria interna	16 GB
Apagado automático	15, 30 o 60 minutos
Modo de espera automático	5, 10 o 15 minutos
Indicador láser	hasta 200 m
Fuente de alimentación	2 pilas integradas de tipo 18650, 6000 mAh
Intervalo de temperatura de funcionamiento, °C	–10... +50
Intervalo de humedad de funcionamiento, %	10... 95

Alcance de detección, m	
Automóvil (2,3 x 2,3 m)	1700
Persona (1,8 x 0,5 m)	700
Ciervo (1,5 x 0,5 m)	590
Jabalí (0,9 x 0,7 m)	450
Alcance de reconocimiento, m	
Automóvil (2,3 x 2,3 m)	700
Persona (1,8 x 0,5 m)	350
Ciervo (1,5 x 0,5 m)	290
Jabalí (0,9 x 0,7 m)	220

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la gama de productos y en las especificaciones sin previo aviso.

Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz intensa o a un láser a través de este instrumento, ya que esto podría causar DAÑO PERMANENTE EN LA RETINA y CEGUERA. Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompañado de niños o de otras personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente estas instrucciones. Asegúrese de que los canales de ventilación en la parte posterior del dispositivo no estén bloqueados ni cubiertos. No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto. No toque las superficies ópticas con los dedos. Proteja el instrumento del agua y la alta humedad. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su zona. Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva. Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría provocar una radiación láser peligrosa y una descarga eléctrica. Use el dispositivo solo como se especifica en el manual del usuario. Mantener fuera del alcance de los niños. NO mire directamente al rayo con los ojos desprotegidos o a través de un dispositivo óptico en ningún momento y nunca lo dirija hacia otras personas. No utilice el producto en un entorno explosivo o cerca de materiales inflamables. No exponga el dispositivo a golpes, vibraciones continuas o temperaturas extremadamente altas o bajas. En caso de ingestión de componentes del dispositivo o de la pila, busque asistencia médica de inmediato. **Los niños únicamente deben utilizar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto.**

Instrucciones de seguridad para las pilas

Compre siempre las pilas del tamaño y grado indicado para el uso previsto. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas. Asegúrese de instalar las pilas correctamente según su polaridad (+ y -). Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo. Retire lo antes posible las pilas agotadas. No cortocircuite nunca las pilas ya que podría aumentar su temperatura y podría provocar fugas o una explosión. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. No intente desmontar las pilas. Recuerde apagar el instrumento después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para eliminar el riesgo de ingestión, asfixia o envenenamiento. Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su país.

Garantía Levenhuk

Los productos ópticos de Levenhuk tienen una **garantía de 2 años** contra defectos en materiales y mano de obra. Todos los accesorios Levenhuk están garantizados contra defectos de materiales y de mano de obra durante **2 años** a partir de la fecha de compra. La garantía incluye la reparación o sustitución gratuita del producto Levenhuk en cualquier país en el que haya una oficina Levenhuk si se reúnen todas las condiciones de la garantía.

Para más detalles visite nuestra página web: www.levenhuk.es/garantia

En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana.

HU Levenhuk Fatum Z500 hőkamera egyszemes távcső



Vigyázat! Kérjük, ne feledje, hogy a legtöbb európai országban az elektromos hálózat feszültsége 220–240 V. Ha eszközét más hálózati feszültségről szeretné üzemeltetni, akkor ahhoz mindenképp átalakító szükséges.

Első lépések

A készülék töltése

Csatlakoztassa a tápkábelt az eszközhöz és a DC adapterhez az USB csatlakozó segítségével, majd csatlakoztassa az AC (váltakozóáramú) tápforráshoz.

A készülék első használatkor legalább 4 órán keresztül töltsen fel a készüléket.

Töltőfeszültség és -áram: 5 V, 2 A.

Gombpanel és készülékbeállítások

FŐKAPCSOLÓ gomb

A készülék be- és kikapcsolásához tartsa nyomva 3 másodpercig a **FŐKAPCSOLÓ** gombot.

Készenlét mód: Nyomja meg és tartsa nyomva a **FŐKAPCSOLÓ** gombot, amíg az állapotáv meg nem jelenik. Engedje el a gombot, mielőtt az állapotáv a végére ér. A képernyő felébresztéséhez nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Kompenzáció: Kapcsolja be az eszközt, majd nyomja meg a **FŐKAPCSOLÓ** gombot.

Megjegyzés: A jelenetkompenzálás előtt tegye fel az objektív fedelét.

FOTÓ/VIDEÓ gomb

Fénykép készítéséhez nyomja meg a **FOTÓ/VIDEÓ** gombot, a valós idejű kép 300 ms eltelte után lesz látható.

A videofelvétel elindításához vagy befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **FOTÓ/VIDEÓ** gombot.

FEL gomb

Nyomja meg a **FEL** gombot a jelenetmódra való váltáshoz (Természetes/kiemelt/felerősített).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a kép nagyításához.

LE gomb

Nyomja meg a **LE** gombot, majd válasszon az 6 paletta közül: Fekete meleg, Fehér meleg, Piros meleg, Vas piros, Kék meleg, Zöld meleg.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a kép kicsinyítéséhez.

MENÜ gomb

1. Nyomja meg egyszer a gombot a gyorsmenübe való belépéshez.

2. A főmenübe történő belépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a gombot.

A menü módban nyomja meg a **MENÜ** gombot az opció megerősítéséhez. Nyomja meg a **FEL** és a **LE** gombokat a rendelkezésre álló lehetőségek közötti választáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENÜ** gombot az előző beállításhoz való visszatéréshez vagy kilépéshez a menüből az aktuális beállítás mentése nélkül.

HDMI-kábel

A videokábelrel ellátott külső interfész lehetővé teszi a külső tápegység és a külső képernyő egyidejű csatlakoztatását, valamint a hőkamera képének megjelenítését a külső monitoron.

! Megjegyzés: A kép vagy a készülék képernyőjén, vagy a külső képernyőn jeleníthető meg. Ha kihúzza a HDMI-kábelt, akkor a kép visszaáll a készülék képernyőjén.

Távvezérlés mobilalkalmazáson/Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Mielőtt távvezérlést alkalmazna a készüléken, töltsse le az **TargetIR** alkalmazást az Apple App Store vagy Google Play áruházból, és telepítse azt a táblagépén vagy okostelefonján.

1. Kapcsolja be a készüléket.

2. Indítsa el az alkalmazást az okostelefonján, keresse meg az "HandHeld-TI-xxxx" fiókot, azután írja be kezdeti jelszónak a "12345678" értéket.

Műszaki adatok

Infravörös felbontás, képpont/ μm	400 × 300 / 17
Színképtartomány, μm	8 ... 14
Fókusz távolság, mm	25
Relatív rekesznyílás	f/1,1
Fókusz	manuális
Látómező (vízszintes/függőleges), °	15,4×11,6
Optikai zoom, x	1,7
Digitális zoom, x	1–4
USB	C típusú (Type-C) (USB 2.0 sztenderd)
Videokimenet	Micro HDMI
Wi-Fi	2,4 GHz-es frekvenciasáv; 15 m-es távolság
Bluetooth	+
Adaptermenet háromlábú állványhoz	1/4"
Kijelző típusa	0,4"-es LCOS
Felbontás	1280×960
Kilépő pupilla távolsága, mm	≥ 10
Beépített memória	16 GB
Dioptria beállítása	-4 ... +2
Automatikus kikapcsolás	15, 30 vagy 60 perc
Automatikus készenléti mód	5, 10 vagy 15 perc
Lézerjelző	legfeljebb 200 m
Tápellátás	beépített 2x18650 akkumulátor, 6000 mAh
Üzemi hőmérséklet-tartomány, °C	-10 ... +50
Üzemi páratartalom-tartomány, %	10 ... 95

Érzékelési tartomány, m	
Jármű (2,3x2,3 m)	1700
Ember (1,8x0,5 m)	700
Szarvas (1,5x0,5 m)	590
Vaddisznó (0,9x0,7 m)	450
Észlelési tartomány, m	
Jármű (2,3x2,3 m)	700
Ember (1,8x0,5 m)	350

Szarvas (1,5x0,5 m)	290
Vaddisznó (0,9x0,7 m)	220

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

Ápolás és karbantartás

Ennek az eszköznek a használatával soha, semmilyen körülmények között ne nézzen közvetlenül a Napba, vagy egyéb, nagyon erős fényforrásba vagy lézersugárba, mert ez **MARADANDÓ KÁROSODÁST OKOZ A RETINÁJÁBAN ÉS MEG IS VAKULHAT**. Legyen kellően óvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel együtt használja az eszközt, akik nem olvasták vagy nem teljesen értették meg az előbbieken felsorolt utasításokat. Ügyeljen rá, hogy az eszköz hátulján található légáramlási csatornák ne legyenek se eltorlaszolva, se letakarva. Bármilyen legyen is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt. Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt. Az optikai elemek felületéhez soha ne érjen az ujjával. Tartsa az eszközt víztől és magas páratartalomtól védett helyen. Ha az eszköz javításra vagy tisztításra szorul, akkor keresse fel vele a helyi szakszervizt. Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől. A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági utasításokat, valamint a használati útmutatót. Ellenkező esetben veszélyes lézersugárzást és áramütést okozhat. Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt. Tartsa gyermekektől elzárva. Kérjük, NE nézzen közvetlenül a fényugárba védtelen szemmel vagy optikai eszközön keresztül, és soha ne irányítsa azt más személyek felé. Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagok közelében. Ne tegye ki a készüléket ütésnek, folyamatos rezgésnek, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Ha az eszköz valamely alkatrészét vagy az elemét lenyelik, akkor kérjen, azonnal orvosi segítséget. **Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.**

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések

Mindig a felhasználásnak legmegfelelőbb méretű és fokozatú elemet vásárolja meg. Elemcsere során mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki; ne keverje a régi elemeket a frissekkel, valamint a különböző típusú elemeket se keverje egymással össze. Az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és az eszköz egymással érintkező részeit. Győződjön meg róla, hogy az elemek a pólusokat tekintve is helyesen kerülnek az eszközbe (+ és -). Amennyiben az eszközt hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az elemeket. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el. Soha ne zárja rövidre az elemeket, mivel így azok erősen felmelegedhetnek, szivárogni kezhetnek vagy felrobbanhatnak. Az elemek élettartamának megnöveléséhez soha ne kísérelje meg felmelegíteni azokat. Ne bontsa meg az akkumulátorokat. Használat után ne felejtse el kikapcsolni az eszközt. Az elemeket tartsa gyermekektől távol, megelőzve ezzel a lenyelés, fulladás és mérgezés veszélyét. A használt elemeket az Ön országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően adhatja le.

Levenhuk szavatosság

A Levenhuk optikai termékekre **2 év szavatosságot biztosítunk** anyaghibákra és/vagy a gyártási hibákra. A Levenhuk-kiegészítőkhöz a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított **2 évig** érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában.

Ha minden szavatossági feltétel teljesül, akkor a szavatosság értelmében bármely olyan országban kérheti a Levenhuk termék díjmentes javíttatását vagy cseréjét, ahol a Levenhuk vállalat fiókirodát üzemeltet.

További részletekért látogasson el weboldalunkra: www.levenhuk.hu/garancia

Amennyiben garanciális probléma lépne fel vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk üzlettel.

IT Visore termico monoculare Levenhuk Fatum Z500



ATTENZIONE! Si tenga presente che la tensione di rete nella maggior parte dei paesi europei è di 220–240 V. Si tenga presente che, se si desidera utilizzare il dispositivo in un paese in cui la tensione di rete standard è differente, è assolutamente indispensabile utilizzare un convertitore di tensione.

Per cominciare

Ricaricare il dispositivo

Connettere il cavo di alimentazione al dispositivo e all'adattatore DC tramite la presa USB e connettere il tutto alla rete elettrica AC. Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario caricarlo per almeno 4 ore.
Tensione di carica e corrente: 5 V, 2 A.

Pannello dei pulsanti e impostazioni del dispositivo

Pulsante ON/OFF

Tenere premuto il pulsante **ON/OFF** per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Modalità standby: Tenere premuto il pulsante **ON/OFF** finché non viene mostrata la barra di avanzamento. Rilasciare il pulsante prima del termine della barra di avanzamento. Per riaccendere lo schermo, premere un pulsante qualsiasi.

Compensazione: Accendere lo strumento e poi premere il pulsante **ON/OFF**.

Nota: tappare le lenti prima di completare la compensazione della scena.

Pulsante FOTO/VIDEO

Premere il pulsante **FOTO/VIDEO** per scattare una foto. Il fotogramma sarà bloccato per 300 ms dopodiché lo schermo di cattura viene ripristinato.

Tenere premuto il pulsante **FOTO/VIDEO** per avviare o terminare una registrazione video.

Pulsante SU

Premere il pulsante **SU** per cambiare la modalità scena (Naturale/Evidenziata/Migliorata).

Tenere premuto il pulsante per ingrandire l'immagine.

Pulsante GIÙ

Premere il pulsante **GIÙ** per scegliere tra le 6 tavolozze: nero caldo, bianco caldo, rosso caldo, ferro caldo, blu caldo, verde caldo.

Tenere premuto il pulsante per ridurre l'immagine.

Pulsante MENÙ

1. Premere il pulsante una volta per entrare nel menù di scelta rapida.

2. Tenere premuto il pulsante per accedere al menù principale.

Nella modalità menù, premere il pulsante **MENÙ** per confermare l'opzione. Premere i pulsanti **SU** e **GIÙ** per scegliere tra le opzioni disponibili. Tenere premuto il pulsante **MENÙ** per ritornare all'opzione precedente o per uscire dal menù senza salvare l'impostazione corrente.

Cavo HDMI

L'interfaccia esterna con un cavo video consente di connettere contemporaneamente l'alimentazione esterna e lo schermo esterno e di riprodurre l'immagine della fotocamera termica al monitor esterno.

Nota: è possibile visualizzare l'immagine sullo schermo del dispositivo o su quello esterno. Una volta disconnesso il cavo HDMI, sarà ripristinata l'immagine sullo schermo del dispositivo.

Controllo remoto tramite app mobile/connessione Wi-Fi

Prima di usare il controllo remoto per questo dispositivo, scaricare la app di **TargetIR** dal App Store di Apple o da Google Play e installarla sul proprio tablet o smartphone.

1. Accendere il dispositivo.

2. Avviare l'app sul proprio smartphone, trovare l'account "HandHeld-TI-xxxx", quindi inserire la password iniziale: "12345678".

Specifiche

Risoluzione IR, px/μm	400 × 300 / 17
Range spettrale, μm	8...14
Lunghezza focale, mm	25
Apertura relativa	f/1,1
Messa a fuoco	manuale
Campo visivo (orizzontale/verticale), °	15,4×11,6
Zoom ottico, x	1,7
Zoom digitale, x	1-4
USB	Tipo-C (standard USB 2.0)
Uscita video	Micro HDMI
Wi-Fi	banda di frequenza 2,4 GHz; distanza 15 m
Bluetooth	+
Filettatura per treppiede con adattatore	1/4"
Tipo display	0,4" LCoS
Risoluzione	1280×960
Distanza pupilla d'uscita, mm	≥10
Regolazione diottrica	-4...+2
Memoria integrata	16 GB
Spegnimento automatico	15, 30 o 60 min
Modalità standby automatica	5, 10 o 15 min
Indicatore laser	fino a 200 m
Alimentazione	2 batterie 18650 integrate, 6000 mAh
Intervallo operativo di temperatura, °C	-10...+50
Intervallo operativo di umidità, %	10...95

Range di rilevamento, m	
Veicolo (2,3x2,3 m)	1700
Essere umano (1,8x0,5 m)	700
Cervo (1,5x0,5 m)	590
Cinghiale (0,9x0,7 m)	450
Range di identificazione, m	
Veicolo (2,3x2,3 m)	700
Essere umano (1,8x0,5 m)	350
Cervo (1,5x0,5 m)	290
Cinghiale (0,9x0,7 m)	220

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e la gamma dei prodotti.

Cura e manutenzione

Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare direttamente il sole, un'altra sorgente di luce ad alta luminosità o un laser, perché ciò potrebbe provocare DANNI PERMANENTI ALLA RETINA e portare a CECITÀ. Nel caso si utilizzi l'apparecchio in presenza di bambini o di altre persone che non abbiano letto e compreso appieno queste istruzioni, prendere le precauzioni necessarie. Assicurarsi che il canale per il flusso dell'aria sul retro dello strumento non sia bloccato o coperto. Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente l'apparecchio. Non toccare le superfici ottiche con le dita. Non esporre il dispositivo all'acqua o a elevata umidità. Per qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza specializzato di zona. Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto a eccessiva forza meccanica. Leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza e il manuale dell'utente prima di usare questo prodotto. In caso contrario, si rischia di subire scosse elettriche o l'esposizione a pericolosi raggi laser. Usare il dispositivo solamente per gli scopi specificati nel manuale dell'utente. Tenere lontano dai bambini. **NON guardare mai direttamente il centro del fascio a occhio nudo né attraverso uno strumento ottico e non dirigere mai il fascio verso altre persone.** Non usare il prodotto in presenza di esplosivi o vicino a materiali infiammabili. Non esporre il dispositivo a urti, vibrazioni continue o temperature eccessivamente alte o basse. In caso di ingestione di una parte dell'apparecchio o della batteria, consultare immediatamente un medico. **I bambini devono usare questo strumento solo sotto la supervisione di un adulto.**

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Acquistare batterie di dimensione e tipo adeguati per l'uso di destinazione. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente, evitando accuratamente di mischiare batterie vecchie con batterie nuove oppure batterie di tipo differente. Prima della sostituzione, pulire i contatti della batteria e quelli dell'apparecchio. Assicurarsi che le batterie siano state inserite con la corretta polarità (+ e -). Se non si intende utilizzare l'apparecchio per lungo periodo, rimuovere le batterie. Rimuovere subito le batterie esaurite. Non cortocircuitare le batterie, perché ciò potrebbe provocare forte riscaldamento, perdita di liquido o esplosione. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole. Non disassemblare le batterie. Dopo l'utilizzo, non dimenticare di spegnere l'apparecchio. Per evitare il rischio di ingestione, soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Disporre delle batterie esaurite secondo le norme vigenti nel proprio paese.

Garanzia Levenhuk

I prodotti ottici Levenhuk sono coperti da **2 anni di garanzia** per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. Tutti gli accessori Levenhuk godono di una garanzia di **2 anni** a partire dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia conferisce il diritto alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto Levenhuk in tutti i paesi in cui è presente una sede Levenhuk, a patto che tutte le condizioni di garanzia siano rispettate.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: www.levenhuk.eu/warranty

Per qualsiasi problema di garanzia o necessità di assistenza per l'utilizzo del prodotto, contattare la filiale Levenhuk di zona.

PL Monokular termowizyjny Levenhuk Fatum Z500



UWAGA! Prosimy pamiętać, że napięcie sieciowe w większości państw europejskich wynosi 220–240 V. Jeśli urządzenie ma być używane w państwie, w którym napięcie sieciowe ma inną wartość, należy koniecznie pamiętać o stosowaniu przetwornika.

Wprowadzenie

Ładowanie przyrządu

Podłącz przewód zasilania do urządzenia i zasilacza DC za pośrednictwem przewodu USB, a następnie podłącz do źródła zasilania AC. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować je przez co najmniej 4 godziny.

Napięcie i natężenie prądu do ładowania: 5 V, 2 A.

Panel przycisków i ustawienia urządzenia

Przycisk ZASILANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ZASILANIE** przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Tryb czuwania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ZASILANIE**, aż do wyświetlenia paska postępu. Zwolnij przycisk przed zapełnieniem paska postępu. Aby wybudzić ekran, naciśnij dowolny przycisk.

Kompensacja: Włącz przyrząd, a następnie naciśnij przycisk **ZASILANIE**.

Uwaga: Przed wykonaniem kompensacji sceny należy założyć pokrywę obiektywu.

Przycisk FOTO/WIDEO

Naciśnij przycisk **FOTO/WIDEO**, aby wykonać zdjęcie, które będzie wyświetlane jeszcze przez 300 ms, zanim pojawi się obraz w czasie rzeczywistym.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **FOTO/WIDEO**, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie filmu.

Przycisk DO GÓRY

Naciśnij przycisk **DO GÓRY**, aby zmienić tryb sceny (naturalny/podświetlony/wzmocniony).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przybliżyć obraz.

Przycisk W DÓŁ

Naciśnij przycisk **W DÓŁ**, aby wybrać jedną z 6 palet: Gorący czarny, Gorący biały, Gorący czerwony, Czerwony żelazny, Gorący niebieski lub Gorący zielony.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby oddalić obraz.

Przycisk MENU

1. Naciśnij przycisk jeden raz, aby wejść do menu skrótów.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do menu głównego.

W trybie menu naciśnij przycisk **MENU**, aby potwierdzić wybór opcji. Naciśnij przyciski **DO GÓRY** i **W DÓŁ**, aby wybrać spośród dostępnych opcji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, aby wrócić do poprzedniej opcji lub aby wyjść z menu bez zapisywania bieżących ustawień.

Przewód HDMI

Zewnętrzny interfejs z przewodem wideo pozwala na jednoczesne podłączenie zewnętrznego zasilacza i zewnętrznego ekranu oraz wyświetlenie obrazu z kamery termowizyjnej na zewnętrznym monitorze.

Uwaga: Obraz może być wyświetlany na ekranie urządzenia lub na ekranie zewnętrznym. Po odłączeniu przewodu HDMI obraz zostanie przywrócony na ekranie urządzenia.

Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej/połączenia Wi-Fi

Przed rozpoczęciem sterowania zdalnego tym urządzeniem należy pobrać aplikację **TargetIR** ze sklepu Apple App Store lub Google Play i zainstalować ją na tablecie lub smartfonie.

1. Włącz urządzenie.

2. Uruchom aplikację na smartfonie, znajdź konto "HandHeld-TI-xxxx" i wprowadź hasło "12345678".

Dane techniczne

Rozdzielczość IR, px/μm	400 × 300 / 17
Zakres spektralny, μm	8... 14
Ogniskowa, mm	25
Apertura względna	f/1,1
Regulacja ostrości	ręczny
Pole widzenia (poziomo/pionowo), °	15,4×11,6
Przybliżenie optyczne, razy	1,7
Powiększenie cyfrowe, razy	1–4
USB	typ C (standard USB 2.0)
Wyjście wideo	Micro HDMI
Wi-Fi	pasmo częstotliwości 2,4 GHz; zasięg 15 m
Bluetooth	+
Gwint adaptera do statywu	1/4"
Typ wyświetlacza	0,4" LCOS
Rozdzielczość	1280×960
Odległość źrenicy wyjściowej, mm	≥10
Regulacja dioptrii	–4...+2
Wbudowana pamięć	16 GB
Automatyczne wyłączenie	15, 30 lub 60 min
Automatyczny tryb czuwania	5, 10 lub 15 min
Wskaźnik laserowy	do 200 m
Zasilanie	wbudowane 2 baterie 18650, 6000 mAh
Zakres temperatury pracy, °C	–10...+50
Zakres wilgotności pracy, %	10...95

Zakres widzenia, m	
Pojazd (2,3x2,3 m)	1700
Człowiek (1,8x0,5 m)	700
Sarna (1,5x0,5 m)	590
Dzik (0,9x0,7 m)	450
Zakres rozpoznawania, m	
Pojazd (2,3x2,3 m)	700
Człowiek (1,8x0,5 m)	350

Sarna (1,5x0,5 m)	290
Dzik (0,9x0,7 m)	220

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ofercie produktów i specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

Konserwacja i pielęgnacja

Pod żadnym pozorem nie wolno kierować przyrządu bezpośrednio na słońce, światło laserowe lub inne źródło jasnego światła, ponieważ może to spowodować TRWAŁE USZKODZENIE SIATKÓWKI lub doprowadzić do ŚLEPOTY. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenia używają dzieci lub osoby, które nie w pełni zapoznały się z instrukcjami. Upewnij się, że kanały dopływu powietrza z tyłu urządzenia nie są zablokowane lub zakryte. Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia. Nie dotykaj powierzchni optycznych palcami. Trzymaj z dala od wody. Nie należy przechowywać w warunkach wysokiej wilgoci. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym. Chroń przyrząd przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej. Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. W przeciwnym razie może to spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie laserowe i porażenie prądem. Używaj urządzenia tylko w sposób określony w instrukcji obsługi. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nigdy NIE należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową gołym okiem ani przez urządzenie optyczne i nigdy nie należy kierować jej w stronę innych osób. Nie używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem ani w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie należy narażać urządzenia na wstrząsy, ciągłe wibracje ani na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. W razie połamania jakiegokolwiek części lub baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. **Dzieci mogą używać tego urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.**

Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bateriami

Nie wolno nigdy pozostawiać sondy pomiarowej we wnętrzu pracującego piekarnika lub kuchenki mikrofalowej. Urządzenie należy wyjąć natychmiast po zmierzeniu temperatury. Nie należy zbliżać urządzenia do otwartego ognia i gorących powierzchni. Pomiary temperatury należy zawsze wykonywać w rękawicach ochronnych, aby uniknąć poparzeń. Po każdym użyciu umyj stalową sondę wodą z detergentem lub pod bieżącą wodą. Umieść stalową sondę w gorącej wodzie na kilka minut, aby ją wysterylizować. Nie zanurzaj w wodzie urządzenia cyfrowego — jedynie stalowa sonda jest wodoodporna. Urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Urządzenie wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Postępuj ściśle według instrukcji, nie rozmontowuj urządzenia i uważaj, aby go nie upuścić, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Dzieci mogą używać tego urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.


Gwarancja Levenhuk

Produkty optyczne Levenhuk mają **2-letnią gwarancję** na wady materiałowe i wykonawcze. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych oraz wykonawczych i pozostaną takie przez **2 lata** od daty zakupu detalicznego. Levenhuk naprawi lub wymieni produkt w dowolnym kraju, w którym Levenhuk posiada swój oddział, o ile spełnione będą warunki gwarancji.

Więcej informacji na ten temat podano na stronie: www.levenhuk.pl/gwarancja

W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

PT Monóculo de visão térmica Levenhuk Fatum Z500

 **Atenção!** Lembre-se que a voltagem na maioria dos países europeus é 220–240 V. Se você quiser usar seu dispositivo em um país com voltagem padrão diferente, lembre-se que o uso de um transformador é absolutamente necessário.

Introdução

Carregamento do dispositivo

Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo e ao adaptador CC através de uma ficha USB e, em seguida, ligue-o à fonte de alimentação CA.

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, carregue-o durante, pelo menos, 4 horas.

Tensão e corrente de carga: 5 V, 2 A.

Definições do dispositivo e painel de botões

Botão de LIGAR/DESLIGAR

Prima sem soltar o botão de LIGAR/DESLIGAR durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

Modo de espera: prima sem soltar o botão de LIGAR/DESLIGAR até aparecer a barra de progresso. Solte o botão antes de a barra de progresso chegar ao fim. Para ativar o ecrã, prima qualquer botão.

Compensação: Ligue o dispositivo e, em seguida, prima o botão LIGAR/DESLIGAR.

Nota: coloque a tampa da objetiva antes de concluir a compensação de cena.

Botão FOTOGRAFIA/VÍDEO

Prima o botão FOTOGRAFIA/VÍDEO para tirar uma fotografia, fixá-la durante 300 ms e depois repô-la em tempo real.

Prima sem soltar o botão FOTOGRAFIA/VÍDEO para iniciar ou terminar uma gravação de vídeo.

Botão PARA CIMA

Prima o botão PARA CIMA para mudar para o modo de cena (natural/destacado/melhorado).

Prima sem soltar o botão para aumentar o zoom da imagem.

Botão PARA BAIXO

Prima o botão PARA BAIXO para escolher entre 6 paletas: preto quente, branco quente, vermelho quente, vermelho-ferro, azul quente ou verde quente.

Prima sem soltar o botão para diminuir o zoom da imagem.

Botão MENU

1. Prima o botão uma vez para aceder ao menu de atalho.

2. Prima sem soltar o botão para aceder ao menu principal.

No modo de menu, prima o botão MENU para confirmar a opção. Prima os botões PARA CIMA e PARA BAIXO para escolher entre as opções disponíveis. Prima sem soltar o botão MENU para voltar à opção anterior ou para sair do menu sem guardar a definição atual.

Cabo HDMI

A interface externa com um cabo de vídeo permite-lhe ligar a fonte de alimentação externa e o ecrã externo ao mesmo tempo. Além disso, permite reproduzir a imagem da câmara de imagem térmica no monitor externo.

Nota: a imagem pode ser exibida no ecrã do dispositivo ou no ecrã externo. Quando desligar o cabo HDMI, a imagem no ecrã do dispositivo será reposta.

Controlo remoto via aplicação móvel/Wi-Fi

Antes de utilizar o controlo remoto deste dispositivo, transfira uma aplicação TargetIR da Apple App Store ou do Google Play e instale-a no seu tablet ou smartphone.

1. Ligue o dispositivo.

2. Inicie a aplicação no seu smartphone, localize a conta "HandHeld-TI-xxxx" e insira a palavra-passe inicial "12345678".

Especificações

Resolução de infravermelhos, px/ μ m	400 × 300 / 17
Faixa espectral, μ m	8... 14
Distância focal, mm	25
Abertura relativa	f/1,1
Foco	manual
Campo de visão (horizontal/vertical), °	15,4×11,6
Zoom ótico, x	1,7
Zoom digital, x	1–4
USB	tipo C (USB 2.0 standard)
Saída de vídeo	Micro HDMI
Wi-Fi	banda de frequência de 2,4 GHz; distância de 15 m
Bluetooth	+
Rosca do adaptador do tripé	1/4"
Tipo de visor	0,4" LCOS
Resolução	1280 × 960
Distância da pupila de saída, mm	≥10
Ajuste de dioptria	–4... +2
Memória integrada	16 GB
Desativação automática	15, 30 ou 60 min
Modo de espera automático	5, 10 ou 15 min
Indicador de laser	até 200 m
Fonte de alimentação	2 baterias 18650 integradas, 6000 mAh
Intervalo de temperatura de funcionamento, °C	–10... +50
Intervalo de humidade de funcionamento, %	10... 95

Intervalo de deteção, m	
Veículo (2,3x2,3 m)	1700
Ser humano (1,8x0,5 m)	700
Veado (1,5x0,5 m)	590
Javali (0,9x0,7 m)	450
Intervalo de reconhecimento, m	
Veículo (2,3x2,3 m)	700
Ser humano (1,8x0,5 m)	350
Veado (1,5x0,5 m)	290
Javali (0,9x0,7 m)	220

O fabricante se reserva no direito de fazer alterações na variedade e nas especificações dos produtos sem notificação prévia.

Cuidado e manutenção

Nunca, em qualquer circunstância, olhe diretamente para o Sol, ou para outra fonte de luz intensa, ou para um laser através deste dispositivo, pois isso pode causar DANOS PERMANENTES À RETINA e pode levar à CEGUEIRA. Tome as precauções necessárias quando usar o dispositivo com crianças ou com outras pessoas que não leram ou não compreenderam totalmente estas instruções. Certifique-se de que os canais de fluxo de ar na parte posterior do dispositivo não são bloqueados ou cobertos. Não tente desmontar o dispositivo por conta própria, por qualquer motivo. Não toque nas superfícies ópticas com seus dedos. Mantenha longe de água e alta umidade. Para fazer reparações e limpezas de qualquer tipo, entre em contato com o centro local de serviços especializados. Proteja o dispositivo de impactos súbitos e de força mecânica excessiva. Leia atentamente as instruções de segurança e o manual do utilizador antes de utilizar este produto. Caso contrário, pode resultar em radiação laser perigosa e choque elétrico. Utilize o dispositivo apenas conforme especificado no manual do utilizador. Mantenha-se afastado de crianças. **NÃO** olhe diretamente para o feixe com os olhos desprotegidos ou através de um dispositivo ótico e nunca dirija o feixe para outras pessoas. Não utilize o produto em ambiente explosivo ou perto de materiais inflamáveis. Não exponha o dispositivo a choques, vibrações contínuas ou temperaturas extremamente altas ou baixas. Se uma parte do dispositivo ou a bateria for engolida, procure imediatamente assistência médica. **As crianças só devem utilizar o dispositivo sob supervisão de um adulto.**

Instruções de segurança da bateria

Compre sempre baterias do tamanho e grau mais adequados para o uso pretendido. Substitua sempre o conjunto de baterias de uma só vez; tome cuidado para não misturar baterias antigas com novas, ou baterias de tipos diferentes. Limpe os contactos da bateria, e também os do dispositivo, antes da instalação da bateria. Certifique-se de que as baterias estão instaladas corretamente no que respeita à sua polaridade (+ e -). Remova as baterias do equipamento se este não for ser usado por um período prolongado de tempo. Remova as baterias usadas prontamente. Nunca coloque as baterias em curto-circuito, pois isso pode causar altas temperaturas, derrame ou explosão. Nunca aqueça as baterias com o intuito de as reanimar. Não desmonte as baterias. Lembre-se de desligar os dispositivos após a utilização. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças, para evitar o risco de ingestão, sufocação ou envenenamento. Use as baterias da forma prescrita pelas leis do seu país.

Garantia Levenhuk

Os produtos ópticos Levenhuk estão abrangidos por uma **garantia de 2 anos** contra defeitos de material e de fabrico. Todos os acessórios Levenhuk têm a garantia de isenção de defeitos de material e de fabrico durante **2 anos** a partir da data de compra a retalho. A garantia inclui o direito à reparação ou substituição gratuita do produto Levenhuk em qualquer país que tenha uma filial da Levenhuk, caso estejam reunidas todas as condições da garantia.

Para mais detalhes, visite o nosso web site: www.levenhuk.eu/warranty

Se surgirem problemas relacionados à garantia ou se for necessária assistência no uso do produto, contate a filial local da Levenhuk.

RU Монокюляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z500



ВНИМАНИЕ! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).

Начало работы

Зарядка устройства

Подсоедините кабель питания к прибору и адаптеру через USB-разъем, включите в сеть.

При первом использовании устройства заряжайте его не менее 4 часов.

Блок питания: 5 В, 2 А.

Кнопочная панель и настройка прибора

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Нажмите и удерживайте кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.** в течение трех секунд для включения или выключения прибора.

Режим ожидания: нажмите и удерживайте кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, пока не отобразится индикатор выполнения. Отпустите кнопку до того, как индикатор выполнения завершится. Чтобы включить экран, нажмите любую кнопку.

Компенсация: включите прибор и затем нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**

Внимание: Наденьте крышку объектива, прежде чем выполнить компенсацию сцены.

Кнопка ФОТО/ВИДЕО

Нажмите кнопку **ФОТО/ВИДЕО**, чтобы сделать снимок. Демонстрация экрана в режиме реального времени восстановится через 300 мс.

Нажмите и удерживайте кнопку **ФОТО/ВИДЕО**, чтобы начать или остановить запись видео.

Кнопка ВВЕРХ

Нажмите кнопку **ВВЕРХ**, чтобы переключиться в режим сцены (3 режима: Natural/Highlighted/Enhanced).

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы приблизить изображение.

Кнопка ВНИЗ

Нажмите кнопку **ВНИЗ**, чтобы выбрать одну из шести палитр: Black Hot (горячий черный), White Hot (горячий белый), Red Hot (горячий красный), Iron Red (красное железо), Blue Hot (горячий синий), Green Hot (горячий зеленый).

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отдалить изображение.

Кнопка МЕНЮ

1. Коротко нажмите кнопку, чтобы открыть контекстное меню.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выйти в основное меню.

В режиме меню нажимайте кнопку **МЕНЮ**, чтобы подтвердить сделанный выбор. Используйте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, чтобы листать меню. Нажмите и удерживайте кнопку **МЕНЮ**, чтобы возвратиться к предыдущему пункту списка или чтобы выйти из меню без сохранения текущих изменений.

Кабель HDMI

С помощью внешнего интерфейса и видеокабеля можно одновременно подключить источник питания и внешний экран, что позволяет вывести изображение тепловизора на внешний экран.

Внимание: при использовании HDMI для подключения к внешнему экрану изображение в реальном времени будет отображаться только на внешнем экране, и не будет отображаться на экране устройства. Изображение на экране устройства восстановится после отключения кабеля HDMI.

Дистанционное управление устройством с помощью Wi-Fi и мобильного приложения

Для дистанционного управления прибором скачайте приложение **TargetIR** из Apple App Store или Google Play и установите на ваш планшет или смартфон.

1. Включите прибор.
2. Запустите приложение на смартфоне и найдите account «HandHeld-TI-xxxx», введите предустановленный пароль «12345678».

Технические характеристики

Тепловизионный модуль, пикс/мкм	400 × 300 / 17
Спектральный диапазон, мкм	8... 14
Фокусное расстояние, мм	25
Относительное отверстие (апертура)	f/1,1
Фокус	ручной
Угол поля зрения (горизонталь)х(вертикаль), °	15,4×11,6
Оптическое увеличение, крат	1,7
Цифровое увеличение, крат	1–4
USB	Type-C (USB 2.0 standard)
Видеовыход	Micro HDMI
Wi-Fi	2,4 Гц, дальность – 15 м
Bluetooth	+
Крепление для установки на штатив	стандартное, 1/4"
Дисплей	0,4" LCOS
Разрешение	1280 × 960
Диаметр выходного зрачка, мм	≥10
Диоптрийная коррекция	-4... +2
Встроенная память	16 Гб
Автоматическое отключение	15, 30, 60 мин
Автоматический режим ожидания	5, 10, 15 мин
Лазерный целеуказатель	до 200 м
Источник питания	2 встроенные аккумуляторные батареи типа 18650, 6000мА·ч
Диапазон рабочих температур, °С	-10... +50
Диапазон рабочей влажности, %	10... 95

Дальность обнаружения, м	
Автомобиль (2,3х2,3 м)	1700
Человек (1,8х0,5 м)	700
Олень (1,5х0,5 м)	590
Кабан (0,9х0,7 м)	450
Дальность распознавания, м	
Автомобиль (2,3х2,3 м)	700

Человек (1,8x0,5 м)	350
Олень (1,5x0,5 м)	290
Кабан (0,9x0,7 м)	220

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Никогда не смотрите в прибор на Солнце, на источник яркого света и лазерного излучения — ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕПОТЕ! Будьте внимательны, если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми, не знакомыми с инструкцией. Не разбирайте прибор. Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Не используйте прибор в условиях повышенной влажности и не погружайте его в воду. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Ненадлежащее использование прибора может привести к опасному лазерному излучению и поражению электрическим током. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Не подвергайте прибор ударам, непрерывным вибрациям или экстремально высоким или низким температурам. Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью. **Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.**

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, душенья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.


Гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделий. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенных вами изделий компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии: на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки, на остальные изделия гарантия действует **2 (два) года**. Гарантия позволяет бесплатно отремонтировать или обменять продукт Levenhuk, подпадающий под условия гарантии, в любой стране, где есть офис Levenhuk.

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте www.levenhuk.ru/support

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.

TR Levenhuk Fatum Z500 Termal Görüşlü Monoküler Dürbün

 **Dikkat!** Şebeke voltajı birçok Avrupa ülkesinde 220–240 V değerindedir. Cihazınızı farklı bir şebeke voltajı standardına sahip bir ülkede kullanacaksanız, dönüştürücü kullanmanın kesinlikle gerekli olduğunu unutmayın.

Başlangıç

Cihazın şarj edilmesi

Güç kablosunu cihaz ve DC adaptörüne bir USB fiş ile bağlayın ve AC güç kaynağına takın.

Cihazı ilk kez kullanırken en az 4 saat şarj edin.

Şarj voltajı ve akımı: 5 V, 2 A.

Düğme paneli ve cihaz ayarları

GÜÇ düğmesi

Cihazı açmak veya kapatmak için 3 saniye süreyle **GÜÇ** düğmesine basılı tutun.

Bekleme modu: İlerleme çubuğu görüntülenene kadar **GÜÇ** düğmesine basılı tutun. İlerleme çubuğu sonlanmadan önce düğmeyi bırakın. Ekranı uyandırmak için, herhangi bir düğmeye basın.

Dengeleme: Cihazı açın ve ardından **GÜÇ** düğmesine basın.

Not: Görüntü dengeleme işlemini tamamlamadan önce mercekle kapağını takın.

FOTOĞRAF/VIDEO düğmesi

Fotoğraf çekmek için **FOTOĞRAF/VIDEO** düğmesine basın, kare 300 ms donar ve sonra resim gerçek zamanlı olarak geri yüklenir.

Video kaydını başlatmak veya bitirmek için **FOTOĞRAF/VIDEO** düğmesine basılı tutun.

YUKARI düğmesi

Görüntü (Doğal/Vurgulanmış/Gelişmiş) moduna geçmek için **YUKARI** düğmesine basın.

Resmi yakınlaştırmak için düğmeye basılı tutun.

AŞAĞI düğmesi

6 palet arasından seçim yapmak için **AŞAĞI** düğmesine basın: sıcak siyah, sıcak beyaz, sıcak kırmızı, demir kırmızı, sıcak mavi, sıcak yeşil.

Resmi uzaklaştırmak için düğmeye basılı tutun.

MENÜ düğmesi

1. Kısayol menüsüne girmek için düğmeye bir kez basın.

2. Ana menüye girmek için düğmeye basılı tutun.

Menü modunda, seçeneği onaylamak için **MENÜ** düğmesine basın. Mevcut seçenekler arasından seçim yapmak için **YUKARI** ve **AŞAĞI** düğmelerine basın. Önceki seçeneğe geri dönmek veya geçerli ayarları kaydetmeden menüden çıkmak için **MENÜ** düğmesine basılı tutun.

HDMI kablosu

Video kablolu harici arabirim, harici güç kaynağını ve harici ekranı aynı anda bağlamanızı ve termal görüntüleme kamerasının görüntüsünü harici monitöre göndermenizi sağlar.

Not: Görüntü, cihaz ekranında veya harici ekranda görüntülenebilir. HDMI kablosunu çıkardığınızda, cihaz ekranındaki görüntü geri yüklenecektir.

Mobil Uygulama/Wi-Fi Bağlantısı ile Uzaktan Kumanda

Bu cihazın uzaktan kumandasını kullanmadan önce Apple App Store veya Google Play'den **TargetIR** adlı uygulamayı indirin ve tabletinize veya akıllı telefonunuza yükleyin.

1. Cihazı açın.

2. Akıllı telefonunuzda uygulamayı başlatın ve "HandHeld-TI-xxx" hesabını bulduktan sonra ilk parola olarak "12345678" dizisini girin.

Teknik Özellikler

Kızıl Ötesi çözünürlüğü, px/µm	400 × 300 / 17
Spektral aralık, µm	8... 14
Odak uzaklığı, mm	25
Açıklık oranı	f/1,1
Odak	manuel
Görüş alanı (yatay/dikey), °	15,4×11,6
Optik yakınlaştırma, x	1,7
Dijital yakınlaştırma, x	1–4
USB	type-C (USB 2.0 standart)
Video çıkışı	Mikro HDMI
Wi-Fi	2,4 GHz frekans bandı; mesafe 15 m
Bluetooth	+
Üç ayak sehpa adaptör dişlisi	1/4"
Görüntüleme türü	0,4" LCOS
Çözünürlük	1280×960
Çıkış açıklığı mesafesi, mm	≥10
Diyopter ayarı	–4... +2
Dahili bellek	16 GB
Otomatik kapanma	15, 30 veya 60 dakika
Otomatik bekleme modu	5, 10 veya 15 dakika
Lazer gösterge	200 m'ye kadar
Güç kaynağı	yerleşik 2x18650 pil, 6000 mAh
Çalışma sıcaklığı aralığı, °C	–10... +50
Çalışma nemi aralığı, %	10... 95

Algılama aralığı, m	
Araç (2,3x2,3 m)	1700
İnsan (1,8x0,5 m)	700
Geyik (1,5x0,5 m)	590
Yaban domuzu (0,9x0,7 m)	450
Tanımlama aralığı, m	
Araç (2,3x2,3 m)	700
İnsan (1,8x0,5 m)	350
Geyik (1,5x0,5 m)	290
Yaban domuzu (0,9x0,7 m)	220

Üretici, ürün serisinde ve teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bakım ve onarım

RETİNADA KALICI HASARA neden olabileceğinden ve KÖRLÜĞE yol açabileceğinden kesinlikle, hiçbir koşul altında Güneşe, başka bir parlak ışık kaynağına ya da bu cihaz aracılığıyla bir lazere doğrudan bakmayın. Bu cihazı, bu talimatları okuyamayacak veya tamamen anlayamayacak çocuklar ve diğer kişiler ile birlikte kullanacağınız zaman gerekli önlemleri alın. Cihazın arkasındaki hava akış kanallarının engellenmemesine veya kapatılmamasına dikkat edin. Cihazı herhangi bir sebep için kendi başınıza sökmeye çalışmayın. Optik yüzeylere parmaklarınızla dokunmayın. Cihazı su ve yüksek nemden uzak tutun. Her tür onarım ve temizlik için lütfen yerel uzman servis merkeziniz ile iletişime geçin. Cihazı ani darbelere ve aşırı mekanik güçlere karşı koruyun. Lütfen bu ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatları ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bunun yapılmaması tehlikeli lazer radyasyonu ve elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Hiçbir zaman ışına çıplak gözle veya bir optik cihazla yoluyla doğrudan BAKMAYIN ve ışını kesinlikle başkalarına doğrultmayın. Ürünü patlayıcı ortamda ya da yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın. Cihazı darbeye, sürekli titreşime veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihaz veya pilin bir parçası yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alınmalıdır. **Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanabilir.**

Pil güvenliđi talimatları

Her zaman kullanım amacına en uygun olan boyut ve türden piller satın alın. Eski ve yeni piller ile farklı türlerden pilleri birbiriyle birlikte kullanmamaya özen göstererek pil setini her zaman tamamen deđiřtirin. Pilleri takmadan önce pil kontakları ile cihaz kontaklarını temizleyin. Pillerin kutuplar (+ ve -) açısından dođru bir biçimde takıldıđından emin olun. Uzun süreyle kullanılmayacak ekipmanlardaki pilleri çıkarın. Kullanılmıř pilleri derhal çıkarın. Ařırı ısınmaya, sızıntıya veya patlamaya neden olabileceđinden kesinlikle pillerde kısa devreye neden olmayın. Yeniden canlandırmak için kesinlikle pilleri ısıtmayın. Pilleri sökmeyin. Cihazı kullanım sonrasında kapatın. Yutma, bođulma veya zehirlenme riskini önlemek için pilleri çocukların erişemeyeceđi bir yerde saklayın. Kullanılmıř pilleri ülkenizin yasalarında belirtildiđi şekilde deđerlendirin.

Levenhuk Garantisi

Levenhuk optik ürünleri, malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı **2 yıl garantilidir**. Tüm Levenhuk aksesuarları, perakende satış yoluyla alınmasından sonra **2 yıl** boyunca malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı garantilidir.

Bu garanti sayesinde, tüm garanti koşulları sađlandıđı takdirde, Levenhuk ofisi bulunan herhangi bir ülkede Levenhuk ürününüz için ücretsiz olarak onarım veya deđişim yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.levenhuk.eu/warranty

Garanti sorunları ortaya çıkarsa veya ürününüzü kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, yerel Levenhuk şubesi ile iletişime geçin.